

Неисправность глубиномера

Тики не меняются

В случае, если во время перемещения бурового става, показания тиков не меняются необходимо выполнить следующие действия:

1) Проверить надежность крепления. Датчики крепятся на расстоянии 0.5 см от движущейся части (звезда/цепь/лепестки). 2) Проверить целостность проводки от MCore до места установки, отсутствуют перегибы, пробития, обрывы. 3) Проверить целостность датчика, необходимо поднести металлический предмет к противоположному от проводки концу датчика и следить за индикацией, индикация загорается при наличии металлического предмета и тухнет, если убрать его. Так же можно наблюдать за показаниями тиков в MUW. 4) Очистить датчик от загрязнений.

Тики постоянно растут/уменьшаются

При перемещении бурового става вверх и вниз, показания тиков только прибавляются или уменьшаются, это сигнализирует о выходе из строя или смещении рабочего положения одного из датчиков.

1) Проверить надежность крепления. Датчики крепятся на расстоянии 0.5 см от движущейся части (звезда/цепь/лепестки). 2) Проверить целостность проводки от MCore до места установки, отсутствуют перегибы, пробития, обрывы. 3) Проверить целостность датчика, необходимо поднести металлический предмет к противоположному от проводки концу датчика и следить за индикацией, индикация загорается при наличии металлического предмета и тухнет, если убрать его. Так же можно наблюдать за показаниями тиков в MUW. 4) Очистить датчик от загрязнений.

Глубина не соответствует фактической

1) В случае, если глубина больше или меньше фактической, но при этом после бурения скважины, буровой став в парковочном положении показывает одинаковое значение тиков. Например: в нижнем положении бурового става показания тиков равны 30 000, оператор поднимает и опускает буровой став в исходное положение и показания снова равны 30 000, то необходимо выполнить калибровку [калибровку глубиномера](#). 2) Если парковочное положение тиков постоянно меняется, происходит некорректная работа датчиков.

Индуктивный глубиномер представлен в виде двух индуктивных датчиков, реагирующих на металлические предметы на расстоянии до 1 см. до рабочей части.





В основном работа глубиномера диагностируется по показателям тиков в MUW(Верхний левый угол экрана)/LogsMUW(C:\Program Files (x86)\RIT\RIT Mobile Unit Drill\Logs\)



