

Инструкция по калибровке азимута бурового станка

Последовательность выполнения работ: 1. Подготовительный этап

Маркшейдер с помощью высокоточного оборудования устанавливает на местности две надежно закрепленные вехи или метки. Линия, проходящая через эти точки, должна строго соответствовать направлению «Север-Юг»

2. Установка станка

Установите буровой станок таким образом, чтобы его продольная ось рамы (или основная базовая линия конструкции) была параллельна линии, заданной маркшейдером, и направлена на север.

Зафиксируйте станок в этом положении.

3. Контроль текущих показаний

Перейдите в режим отображения карты

Зафиксируйте текущее значение отображаемого азимута, где сверху




Сверьтесь: Истинному северу должно соответствовать значение 0° или 360° .

Запишите отображаемое значение. Например: «Показание до калибровки: 325.5° ».


4. Вход в режим калибровки

В меню системы управления перейдите в раздел «Настройки».

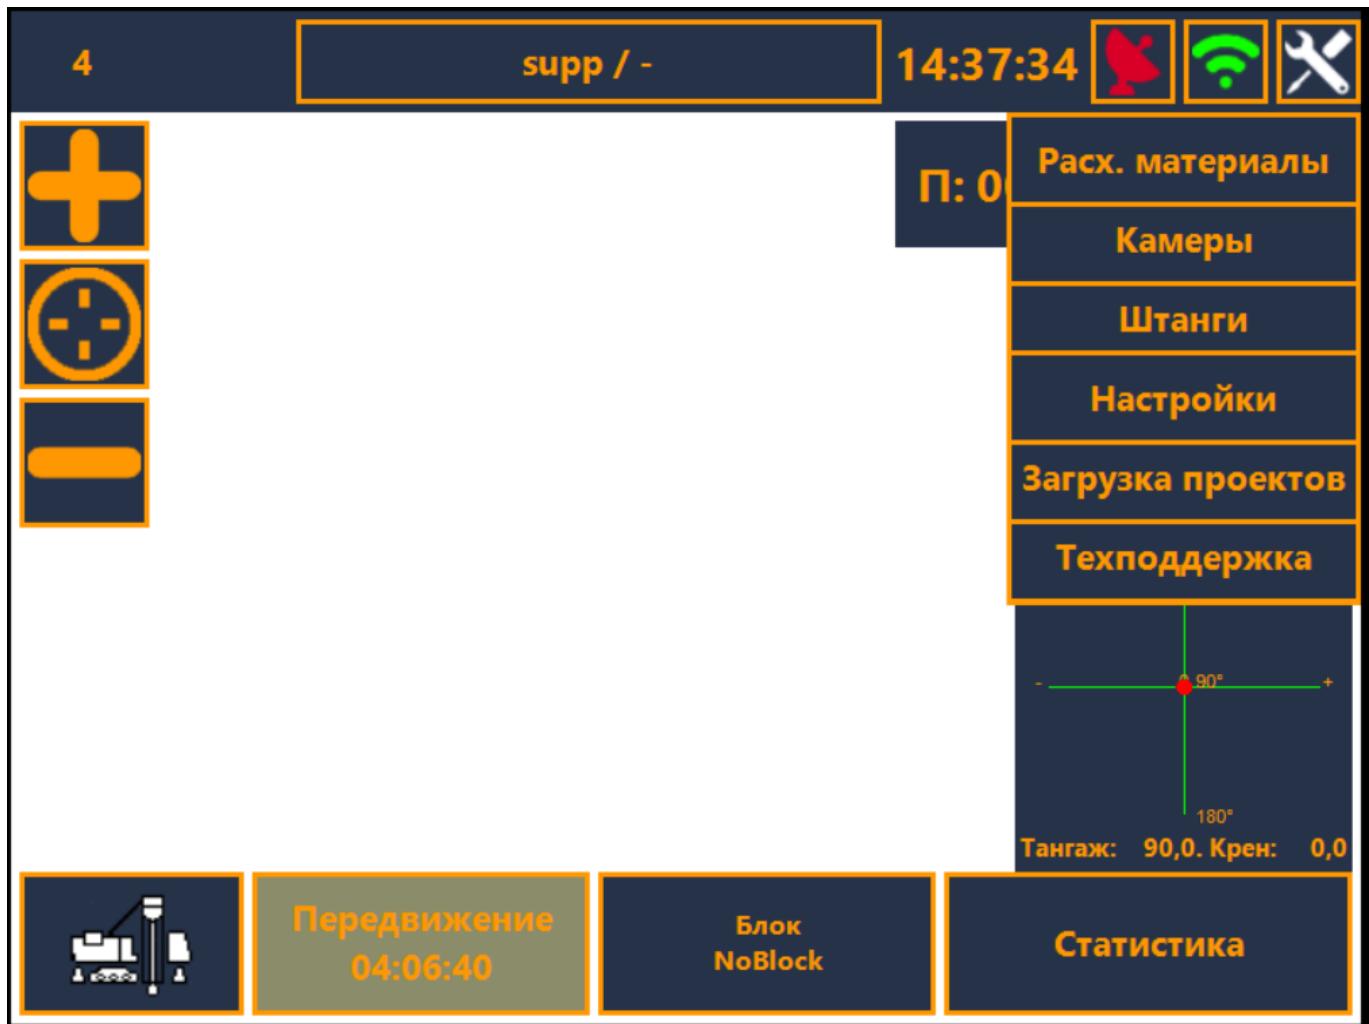


Войдите в подраздел «Администратор». Для доступа, как правило, требуется ввести пароль (в примере: 12345). Используйте актуальный пароль, принятый на вашем предприятии.

4	supp / -	14:37:58			
Язык: Русский ▾					
Цветовая схема	День	Ночь	Ярко		
Опорная линия X	выкл	Цвет х			
Опорная линия Y	выкл	Цвет у			
Подпись скважин	Имя	Глубина (м)	Нет		
Начать бурение	По Датчику ▾	Давл. воздуха	▼		
Порог. датчика: 800 ед			Открыть БД		
МЧ на начало смены:			Админ		
Версия MUW:	3.1.10.0				
Версия DAS:	выкл				
Зарядка RS1000:	- в		Закрыть		

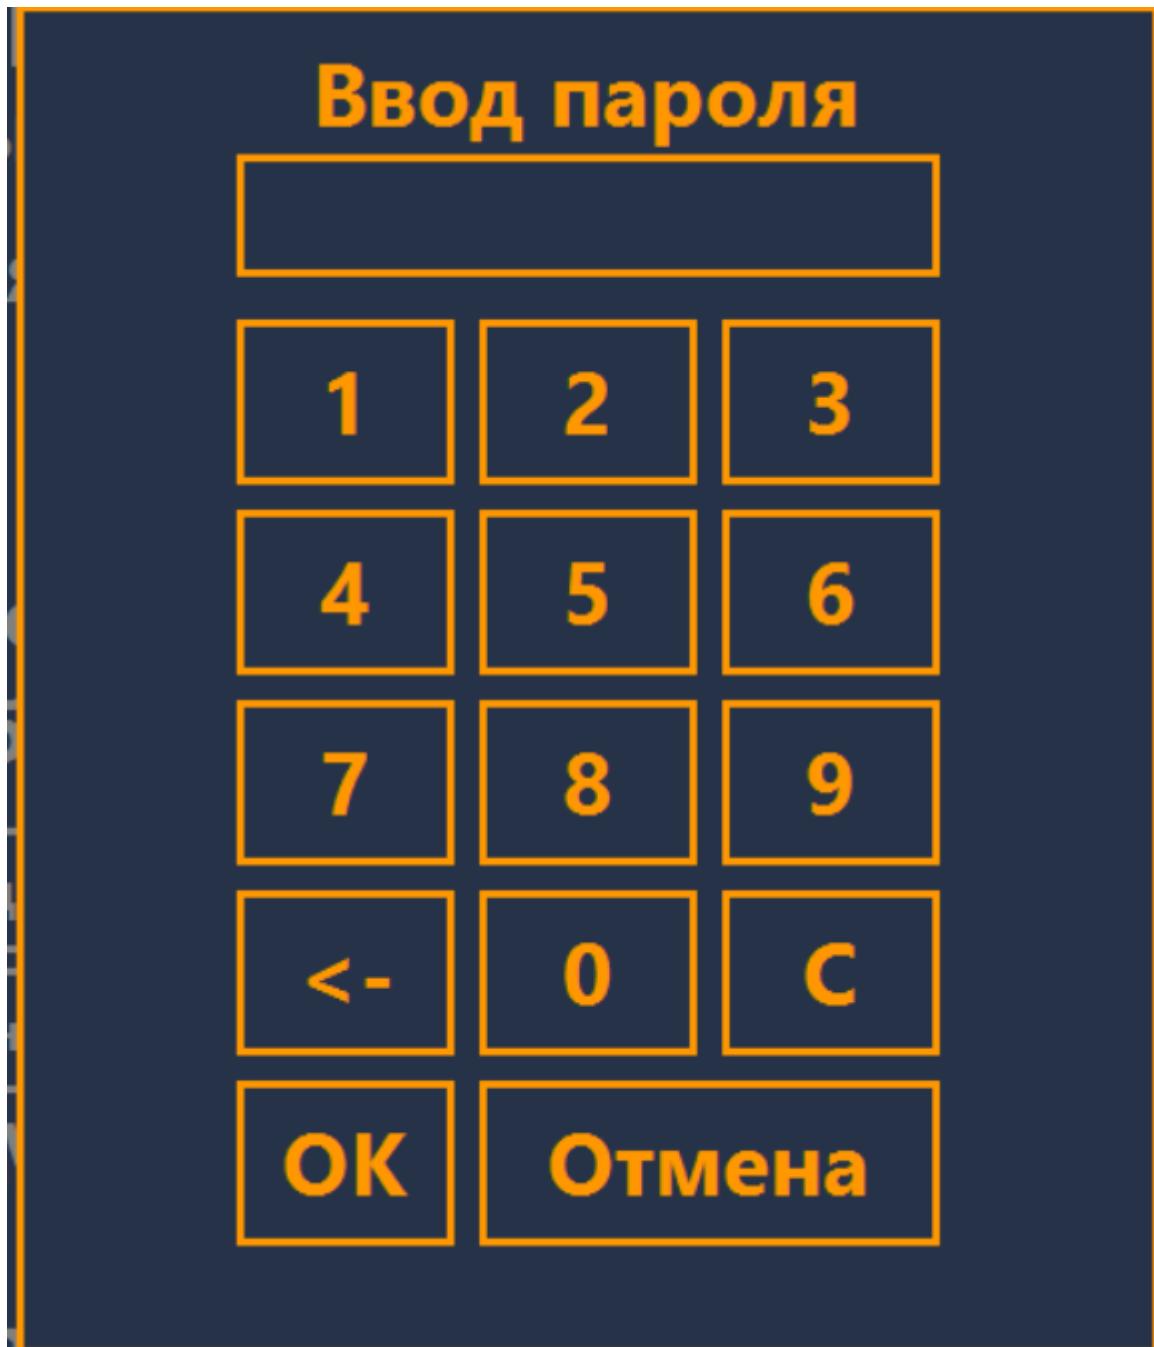

В административном меню найдите и откройте вкладку, связанную с геометрией или калибровкой. Чаще всего это: «Размеры» → «Оффсеты (Смещения)» → «Смещение азимута станка»

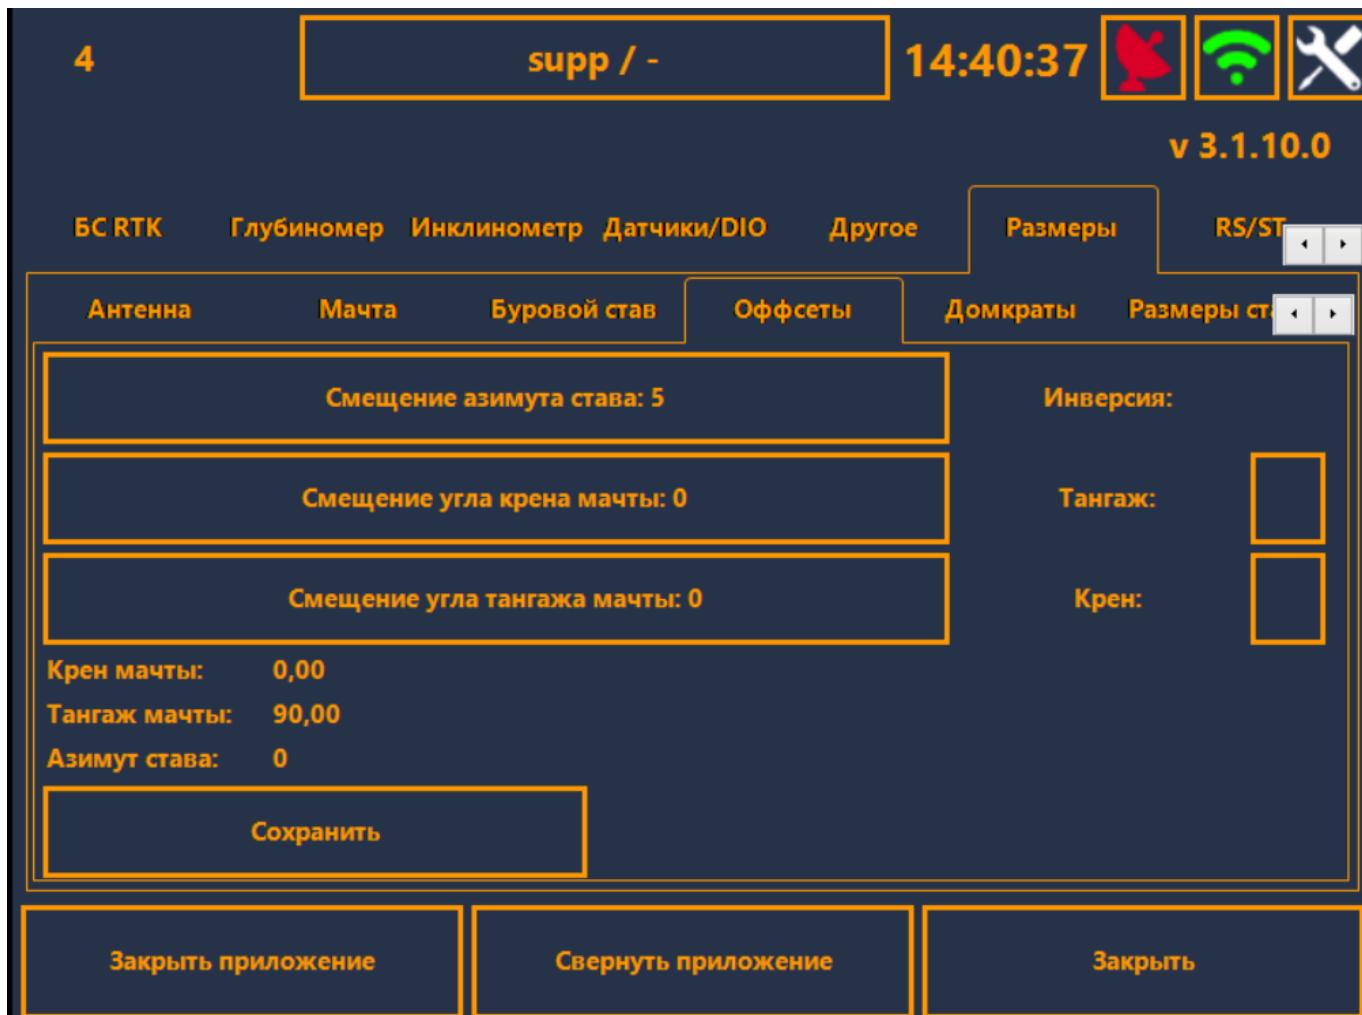

5. Внесение поправочного коэффициента

В открывшемся поле введите поправочное значение.

Логика расчета: Поправка = Требуемый азимут (0°) - Фактический азимут.

Пример 1: Если станок показывает 325.5° , а должен 0° , то поправка = $0 - 325.5 = +34.5^\circ$.

Пример 2: Если станок показывает 20.5° , то поправка = $0 - 20.5 = -20.5^\circ$.

Внимательно введите полученное значение. Убедитесь в правильности знака (+ или -).

Сохраните изменения (кнопка «Сохранить»)

Выходите из административного меню.

6. Финальная проверка

После применения настроек снова проверьте отображаемое значение азимута в основном режиме работы.

Станок, оставаясь физически неподвижным, теперь должен отображать азимут, максимально близкий к 0° (или 360°).

Last update: share:manuals:калибровка_азимута_kvp https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0_kvp?rev=1766130487
2025/12/19 07:48

From:
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Last update: 2025/12/19 07:48

