


# План монтажа ДУТ на станок DML - 1200 и подобные станки.


- 1. Определить точки монтажа ДУТов:


Осматриваем станок, выбираем удобные точки установки датчиков. Устанавливаем 2 датчика

Вид сверху

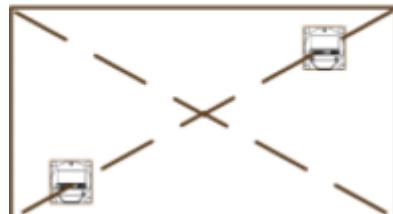


по диагонали бака напротив друг друга.

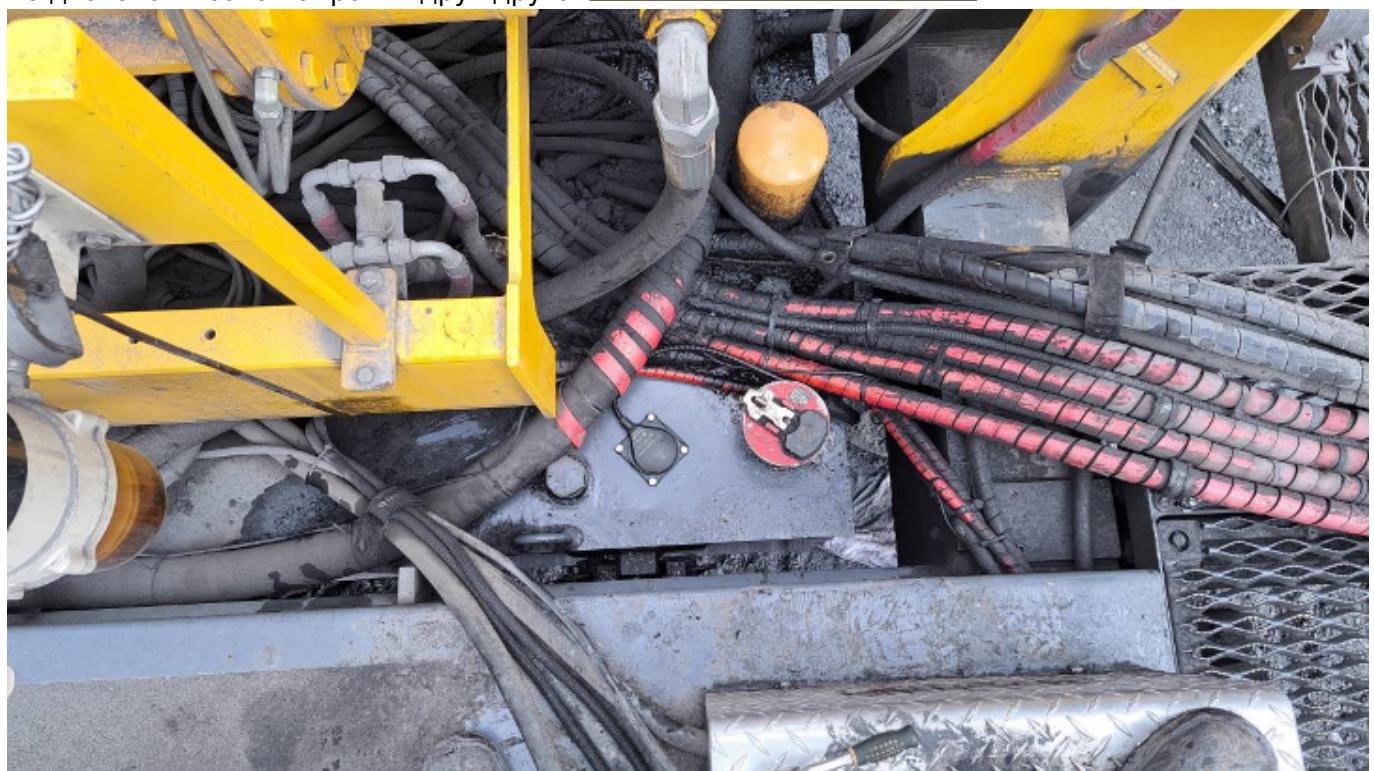

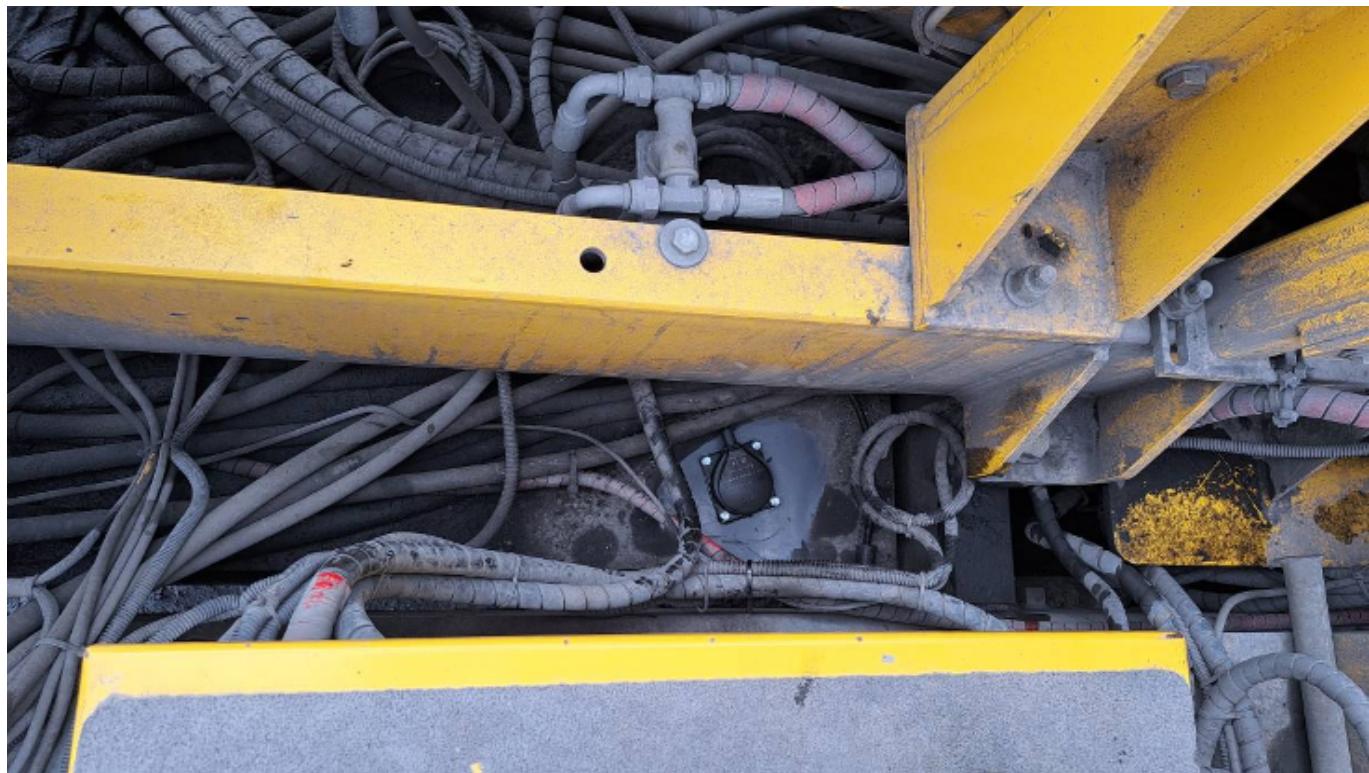

- **2. Выполнить отверстия в баке**

Отверстия в баке сверлим коронкой 35 – 40мм. Крепежные отверстия выполняем сверлом 5мм и нарезаем резьбу М6×1

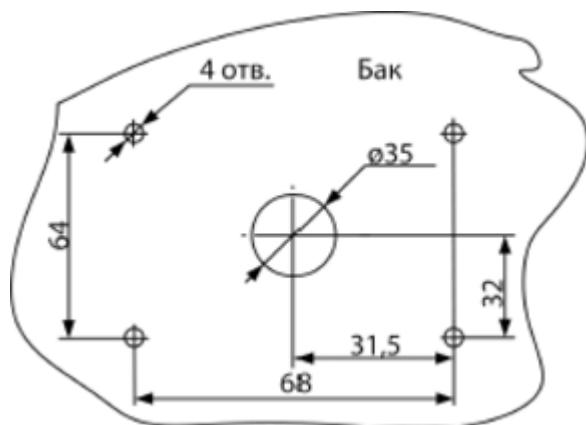

- **3. Измерение глубины бака**

Через выполненные отверстия в баке измеряем глубину бака с помощью рулетки

- **4. Обрезание датчиков LLS по длине до размеров бака.**

Длина датчика должна быть на 2см меньше, чем общая глубина бака в точке установки датчика.

Измеряем глубину бака и обрезаем датчик ножковкой по металлу.

После обрезания датчика до необходимой длины нужно снять заусенцы внутри трубы и установить колпачок из монтажного комплекта на герметик.

Дождаться высыхания герметика (20 минут)



- **5. Калибровка Минимум Максимум датчика LLS**

Заклеить изолентой верхние отверстия датчика



Подключить датчик к ПК с помощью УНУ-Omnicom и запустить Omnicomm Configurator

Заполнить датчик до верха дизельным топливом, дождаться зеленой индикации, что уровень стабилизирован – Нажать кнопку «ПОЛНЫЙ» и «Записать в устройство»



Дождаться сохранения настроек

Слить топливо с датчика (подождать 1-2 минуты) пока остатки стекут – Нажать кнопку «ПУСТОЙ» и «Записать в устройство»



Снять изоленту с отверстий датчика



- **6. Настройка параметров датчиков LLS**

Необходимо прописать следующие параметры в оба датчика

Сетевой адрес: 1 Мин. уровень: 0 Макс. Уровень: 1023 Фильтрация: Максимальная Скорость подключения: 19200 Автоматическая выдача данных: Бинарная Интервал выдачи: 1 Тяжелые условия эксплуатации: ВКЛ



- **7. Монтаж датчиков в топливный бак**

Установить датчик в бак, наметить отверстия для сверления, просверлить 1 отверстие 5мм, нарезать резьбу М6, закрутить на 1 болт, просверлить оставшиеся 3 отверстия, нарезать резьбу, вытащить датчик, установить прокладку из монтажного комплекта на датчик, намазать с 2х сторон тонким слоем герметика, протереть топливный бак насухо и установить датчик на 4 болта М6.



- **8. Протяжка кабельных линий от датчиков до монтажного щита**

Протяжку линий выполнить вдоль штатных кабелей по палубе станка.

Через специально выполненные монтажные отверстия в кабине завести кабеля в монтажный

щит

- **9. Подключение датчиков LLS к MCore R3**

Подключение датчиков к MCore производится по линии RS232 (СОМ Порт) с помощью deutsch - 2р разъема

Используем свободные СОМ порты на кабеле Multi IO (СОМ 1 СОМ 2 СОМ 3 СОМ 4)

LLS Розовый провод Tx - Mcore Желтый провод

LLS Серый провод Rx - Mcore Зеленый провод



- **10. Подключение питания к датчикам LLS**

Подключение питания выполнить в монтажном щите с помощью штыревых наконечников

+ Коричневый провод

- Белый провод



Общий вид подключения



- **11. Проверка выдачи данных в ПО Termit**

Запустить ПО Termit, выбрать необходимый СОМ порт, выбрать BaudRate 19200, должен пойти поток данных.



From:  
<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:  
[https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:fuel\\_omnikom?rev=1751435851](https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manuals:fuel_omnikom?rev=1751435851)

Last update: 2025/07/02 05:57

